

celkový rozpad dřeva původní kroke ve věsku nad vzápětí deřavkou houbov (Coniophora), vyjmúti druhotné příložky vedle původní kroke, přeřezování narušeného úseku kroke přeřezou shodného přeřezu napojenou na ponechané části na stojatý šikmýcípý plát zajištěný selením a dubovým kalíky (viz typový detail)

2 narušení patky kroke deřavčným hmyzem (Anobiidae), přeřezování narušené patky kroke přeřezou shodného přeřezu napojenou na ponechanou část na stojatý šikmýcípý plát zajištěný selením a dubovým kalíky (viz typový detail)

3 výrazné narušení zvlášť vazného trámu, patky kroke a pozednice deřavčným hmyzem (Anobiidae) a deřavkou houbov (Coniophora), přeřezování narušeného úseku pozednice, vazného trámu a kroke přeřezou shodného přeřezu, přeřez pozednice napojen na ponechanou část na ležatý plát s ozuben, zajištěný selením a dubovým kalíky, přeřez vazného trámu napojen na ponechanou část na stojatý šikmýcípý plát zajištěný selením a dubovým kalíky (viz typový detail)

4 vyřúznú spádú částe kroke kvůli vestavbě komínu nastavena přeřezou shodného přeřezu až na pozednici, přeřez napojen na ponechanou část na stojatý šikmýcípý plát zajištěný selením a dubovým kalíky (viz typový detail), druhotné vložené sloupky odstraněn bez náhrady

5 odstranění druhotné vložené ložné kroke (přibíto jako příložka k pozednici, k výbuřní zbytku komínu)

6 druhotné vložené kroke, toásno naplocho v patě osedláno na původní, ve zhlví podložena dřevěným klínem na ležatou vaznici, fesešné vlné nekvální detail

7 povrchové narušení patky kroke deřavčným hmyzem (Anobiidae), oseskání a obrúšení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

8 povrchové narušení kroke deřavčným hmyzem (Anobiidae), oseskání a obrúšení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

9 hrombalek a rozpraše plné vazby (resp. hrombalek jalové vazby) v čele šiké místnosti povrchové narušeny deřavčným hmyzem, oseskání a obrúšení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

10 doplnění druhotné vyjmútné pošku plné vazby, styk zajišťí dubovým kalíkem

11 vybuřování stěny druhotné pláty vestavby z nepedných částe

12 tritínou a pokosem částe narušený nadešený křídlo, tritína vyjde na venkovní straně z ráh okna šikmo vazně ke koruně stěny a šikmo dolů ke kordonové fesešné; zajištění tritíny a vřezu stěhování celovými nerezovými sponami, tritína ve čele dílce přehrádky a vřezu stěhování celovými nerezovými sponami, tritína ve čele dílce vypláchnu a hloubkové vyřezávání malou a trázovým výměrným píklím s fesešnou fesešnou vyjmútnou a následně zátěží vyjmútnou zátěží 80 mm z m zalepením 0,525 mm do drážky H,35 mm vyřezání kólkoum do zátěže (ne omítky), pro lepší spádú systémovou polymersanoutou malú drážku v omítce bude následně vyjmútnou správcí malú, materiálové odpovídající původnímu materiálu (modul pružnosti odpovídá malú v modul pružnosti malú původní), zajištění povrch omítky před spuřzáním důkladně od prachu a navětrá, po vyřezování povrch omítky okolo spáry vřítit, aby došlo ke kvalitnímu spojení staré a nové vrstvy omítky po zahřutí malú bude provedeno zaretušování přechodu v malbě

13 vybuřování podhledu a soursvrdí podhledu plátí vestavby, kontrola stáru dřeva prvků kroke (vazných trám, vaznic, ondřejských kříd,hrombalek), u narušených prvků tesarská oprava dle typových detailů

14 patla kroke doplněná botou fesešnou příložkou, předpoklad porušení paty původní kroke a zhlví vazného trámu, přeřezování narušeného úseku pozednice, vazného trámu a kroke přeřezou shodného přeřezu, přeřez pozednice napojen na ponechanou část na sraz nad vazným trámem, spádú zajištěný malyčkým čepem, přeřez vazného trámu napojen na ponechanou část na stojatý šikmýcípý plát zajištěný selením, dubovým kalíky a svířnými hmoždík, přeřez kroke napojen na ponechanou část na stojatý šikmýcípý plát zajištěný selením a dubovým kalíky (viz typový detail)

15 stěhací kroke a patě pouze jupíný na dlat, přibíto šikmo přes latování severní střešní roviny, lat neprůběžné, nastavenou na sraz (fesešné vlné nekvální, nedostatečně zajištěný spádú), rozebrání krytín, latí a oplechování od úžlábí po dělicí stěnu, vyjmúti druhotné vložených dvo vazeb, přes úžlábko hlovní střešní roviny vložené nově úžlábko kroke z hranolu 120/160 v výřezu v místech křivky s latěmi lat, aby dosedly na horní klatí severní střešní roviny, přibíto úžlábko kroke sepnuty s krověmi severní střešní roviny vřutí rapd 88, na úžlábko kroke jupíný nově vložený nově křesloun 60/160, vazba u komínu posunuta oproti zajištění polozce mímú komínové těleso

16 v rozsahu jednoho pole mál přímými vazbami bez náhradního zajištění výřezu meziláž vazby, ponechány ondřejské křídí oslaben díbem, dlatí ondřejského křídí doplní leštěnou přeřezou napojenou na malyčký plát

17 vyřúznú spádú částe kroke jalové vazby, bez náhradního zajištění, vložené příče krovkové výměny 160/160, styk na vložené čepí zajištěné lepením dubových kalíky, na výměnu stěru naplétavou patla stěhovací kroke

18 výrazné narušení patky kroke a šikmého sloupku, pozednice a zhlví vazného trámu plné vazby deřavčným hmyzem, přeřezování narušeného úseku pozednice, vazného trámu, šikmé stojky a kroke přeřezou shodného přeřezu, přeřez pozednice napojen na ponechanou část na sraz nad vazným trámem, spádú zajištěný malyčkým čepem, přeřez vazného trámu napojen na ponechanou část na stojatý šikmýcípý plát zajištěný selením, dubovým kalíky a svířnými hmoždík, přeřez šikmého sloupku a kroke napojen na ponechanou část na stojatý šikmýcípý plát zajištěný selením a dubovým kalíky (viz typový detail)

19 povrchové narušení spádú částe šikmého sloupku a kroke plné vazby deřavčným hmyzem, oseskání a obrúšení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

20 povrchové narušení jalové vazby deřavčným hmyzem, oseskání a obrúšení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

21 druhotné vložené částe pozednice, natpá, bez propojení s ponechanou původní přibítkou pozednicí, šikmý pokedžek, pozednici vyjmúti a náhradí přeřezou shodného přeřezu a baru, sřavkou s původní pozednicí na ležatý plát s malyčkým čepem

22 spádú částe původní kroke vyřúznú, doplněná kroke přeřezou shodného přeřezu napojenou na ponechanou část na stojatý šikmýcípý plát zajištěný selením a dubovým kalíky (viz typový detail)

23 původní vazný trám vyjmúti v čele dílce bez náhrady, vložení nového vazného trámu deřavčným na trř díly, napojených stojatým šikmým cípem přehrádkou, krajní díly zasunuly pod pozednici, pláty zajištěný selením a dubovým kalíky

24 povrchové narušení spádú částe ondřejského křídí deřavčným hmyzem, oseskání a obrúšení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

25 vazný trám vyřúznú, ponecháno pouze zhlví pod pozednicí (biologicky narušené), vyjmúti narušeného zhlví a vložení nového vazného trámu deřavčným na trř díly, napojených stojatým šikmým cípem přehrádkou, krajní díly zasunuly pod pozednici, pláty zajištěný selením a dubovým kalíky (viz typový detail)

27 vazný trnám plné vazby v severní polokouli podlouhý, ponecháno pozce zhlaví pod pozadí (biotický narušen), vedle plné vazby vložen nový, dělený trnám, začepovaný do výměny, do trámu opěry druhého vzpěry plný vazby, výmrtí narušeného zhlaví vnitřno vázno vázno Celeného na tříd, najožených stojákým škmočným přelátváním, krajní dřív zasunutý pod pozadí, plný vzpěry slepením a dubovým kálky (viz typový detail)

28 plná vazba provedena bez rohových plátek (v škmočných sloupcích ani ve vodorovné rozřeze nejsou viditelné dlaty pro pásky), stýk sloupku a trámu proveden škmočným přelátváním, v počtu opětu do druhého vázno vázno trámu, výmrtí vzpěry a doplnění počtu do plné vazby, hnané pásky začepovat do dlatí v škmočném sloupku a rozřeze plné vazby a zajištění lepením dubovým kálky (viz typový detail)

29 hankole a rozřeza plné vazby (resp. hankole plné vazby) v celé délce povrchové narušené drevokazným hmyzem, oskání a obroušení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

30 pozice v celé délce mezi plnými vazbami povrchové narušené drevokazným hmyzem, oskání a obroušení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

31 spodní mezilehlá vazba v celé délce mezi plnými vazbami povrchové narušené drevokazným hmyzem, oskání a obroušení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

32 pozice výřezna z druhého vázno trléze, najožená na ponechanou plovodní pětibokou pozadí křeslým plátem, stýlník pozeden

33 zhlaví vázno trléze plné vazby zcela rozloženo drevokazným hmyzem, zhlaví pozedené křeslým sloupkem o rubu klenby a trnám po celé pozedené vůč rubu klenby zdvžen z nepedných čelí, pata škmočného sloupku nastavena prořezou trléze od zcela rozloženo vázno trléze, prořezano na ponechanou část zabuzbením čelním srazem

34 stýlník úrovní napadlý stavjácím otvorem, nadpraží vyborat až pod stěhu a nad otvorem vyborat z plných čelí žlánek 1150 mm, vzepětí 1200 mm

35 odvčření komínové těleso, vložené do držky vyborové ve stavjácím stěhu (komínová varovka z železných částí), těleso umístí mezi zhlaví stávajících trnám, bourní zdiva pro držku v 1.NP zajiřtí srazu z půdy, nadezdívku komínu nad úrovní podlahy půdy zadoží na korunu stěhu 1.NP, stěh, prvky koruny zasouhující do plochy komínu zachovat, srazování od zdiva a uvnitř tělesa zakřít prknií vlností (1150 mm, vzepětí 1200 mm), kondenzace vlhkého vzduchu z odvětrávacích kanálů

36 úprava stavjácího provázání prázdu stěhu z nepedných čelí, stavjácí napadlý ještě částečně otvorený a do nadpraží vlností zakřít z plných čelí (1150 mm, vzepětí 1200 mm), zbylek nadpraží z odvětrávacích kanálů z vyborovaných nepedných čelí

37 v plné vazbě částečně vlností vazný trnám, ponecháno pozce zhlaví pod pozadí (biotický narušen), výmrtí zhlaví a doplnění vázno trléze od stavjácí výměny po severní obvodu stěhu, s výměnou doplnění částí spojena rybinovým plátem, de zjiřtého stavu dřeva po obnovení případné i proětu plné škmočky, krovky a pozice

38 zhlaví vázno trléze plné vazby biotický narušen, výmrtí narušeného zhlaví a vložení proětu, najožená stojákým škmočným přelátváním, pláty zajiřtény slepením a dubovým kálky (viz typový detail), de zjiřtého stavu dřeva po obnovení případné i proětu plné krovky a pozice

39 zhlaví vázno trléze plné vazby biotický narušen, výmrtí narušeného zhlaví a vložení proětu, najožená stojákým škmočným přelátváním, pláty zajiřtény slepením a dubovým kálky (viz typový detail), de zjiřtého stavu dřeva po obnovení případné i proětu plné škmočky, krovky a pozice

40 zhlaví vázno trléze plné vazby biotický narušen, výmrtí narušeného zhlaví a vložení proětu, najožená stojákým škmočným přelátváním, pláty zajiřtény slepením a dubovým kálky (viz typový detail), de zjiřtého stavu dřeva po obnovení případné i proětu plné škmočky, krovky a pozice

41 zhlaví vázno trléze plné vazby biotický narušen, výmrtí narušeného zhlaví a vložení proětu, najožená stojákým škmočným přelátváním, pláty zajiřtény slepením a dubovým kálky (viz typový detail), de zjiřtého stavu dřeva po obnovení případné i proětu plné škmočky, krovky a pozice

42 plovodní pátka pozice výřezna, nahrazena novou provázání, výmrtí pozice a nahrazení novou, založenou do plné vazby u šitové stěny a najoženou na ponechanou část podkrovního těepu (viz typový detail)

43 zhlaví vázno trléze plné vazby výřezna trnám zhlaví, dostavěná pátka z celého stavjácího plátu s výměnou spojení rybinovým plátem a zjiřtého stavu dřeva po obnovení případné i proětu plné krovky a pozice

44 zhlaví vázno trléze plné vazby biotický narušen, škmočný stýlník plné vazby pokosený a ve spodní částí zcela rozpadlý, doplnění bodu řeznou příčkou, vodorovné rozřeza provedeno sloupkem zajiřtým na bočkovu na narušeném vázno trléze

45 zhlaví vázno trléze plné vazby biotický narušen, vyheborováno vložení a vložení proětu plné vazby, pozice, škmočný stýlník a krovky, proětu najožená stojákým škmočným přelátváním, pláty zajiřtény slepením a dubovým kálky (viz typový detail)

46 zhlaví vázno trléze plné vazby biotický narušen, provázání pozedené o korunu zdi křeslým sloupkem, pátka provázání vzepětu o škmočnou výměnu, výmrtí narušeného zhlaví vázno trléze o krovky, vyheborováno vazby, doplnění pozice, vložení proětu plné vazby o trnám a pátky krovky, proětu najožená stojákým škmočným přelátváním, pláty zajiřtény slepením a dubovým kálky (viz typový detail)

47 pozice silně porušena drevokazným hmyzem, výmrtí pozice a vložení nové, dělené po vazaích, dřív stýlkovky na ležatý plát zajiřtý dubovým kálky

48 vazný trnám narušen drevokazným hmyzem, oskání a obroušení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

49 křeslata a pozice narušené drevokazným hmyzem, oskání a obroušení napadeného dřeva a hloubkové ošetření insekticidním a fungicidním náterem

40 výřezový otvor na stěhu 600x800 mm, krytý odvětrávacím poklopem

50 vyborání části stavjácího požární zdi pro vložení odvětrávacího komínového tělesa (komínová varovka z železných částí)


51 nový výřez na šitku jedné vazby krovky, sloupky 120x120 x20 shora zprovozněn do stáv. krovky, na stěhu natopována čelní a boční vazba 120x120, na čelní vazbě osaděny krovky 120x120, horní korne krovky křivky lžinat na stáv.krovky, mezi sloupky čepovaný paropací papírky 120x120, krytý z keramických držákových tašek na latic (Tondach Románská 12)

služební podlahy nad vyznamí trupu budou vyroběny, po vybudování podlahy bude provedena kontrola včetně v současnosti podlahou zakrytých dřevěných prvků – včetně nové i stávající prkny krovu budou důkladně očištěny od prachu, pilin, zbytků kůry, lýka apod., proti biologickým škůdcům bude dřevu preventivně impregnováno (dvakrát nátěr, pro dřeva, vyhozené dle ČSN 49 0600-1: FRP,RP,RP,2,2,3,3, spoj. Lignofix E Profi)


důležité vyznamy prkny (včetně trupu, pletce, osazené vleče plovákových hub, zdivo na nahreny novými prky osazenými do původní police, včetně obnovy tesákových spojí)

zdivo v místě uložení vyznamů trupu, narušených houbami bude prosléáno povrchu dřevotvárných hub, zdivo bude třeba minimálně přespřádat o povrch chemicky očištit

v úsecích bez podlahy bude přes vaze trupu uložena servisní kůra 30x100 1,5 m (tloušť 140 mm)

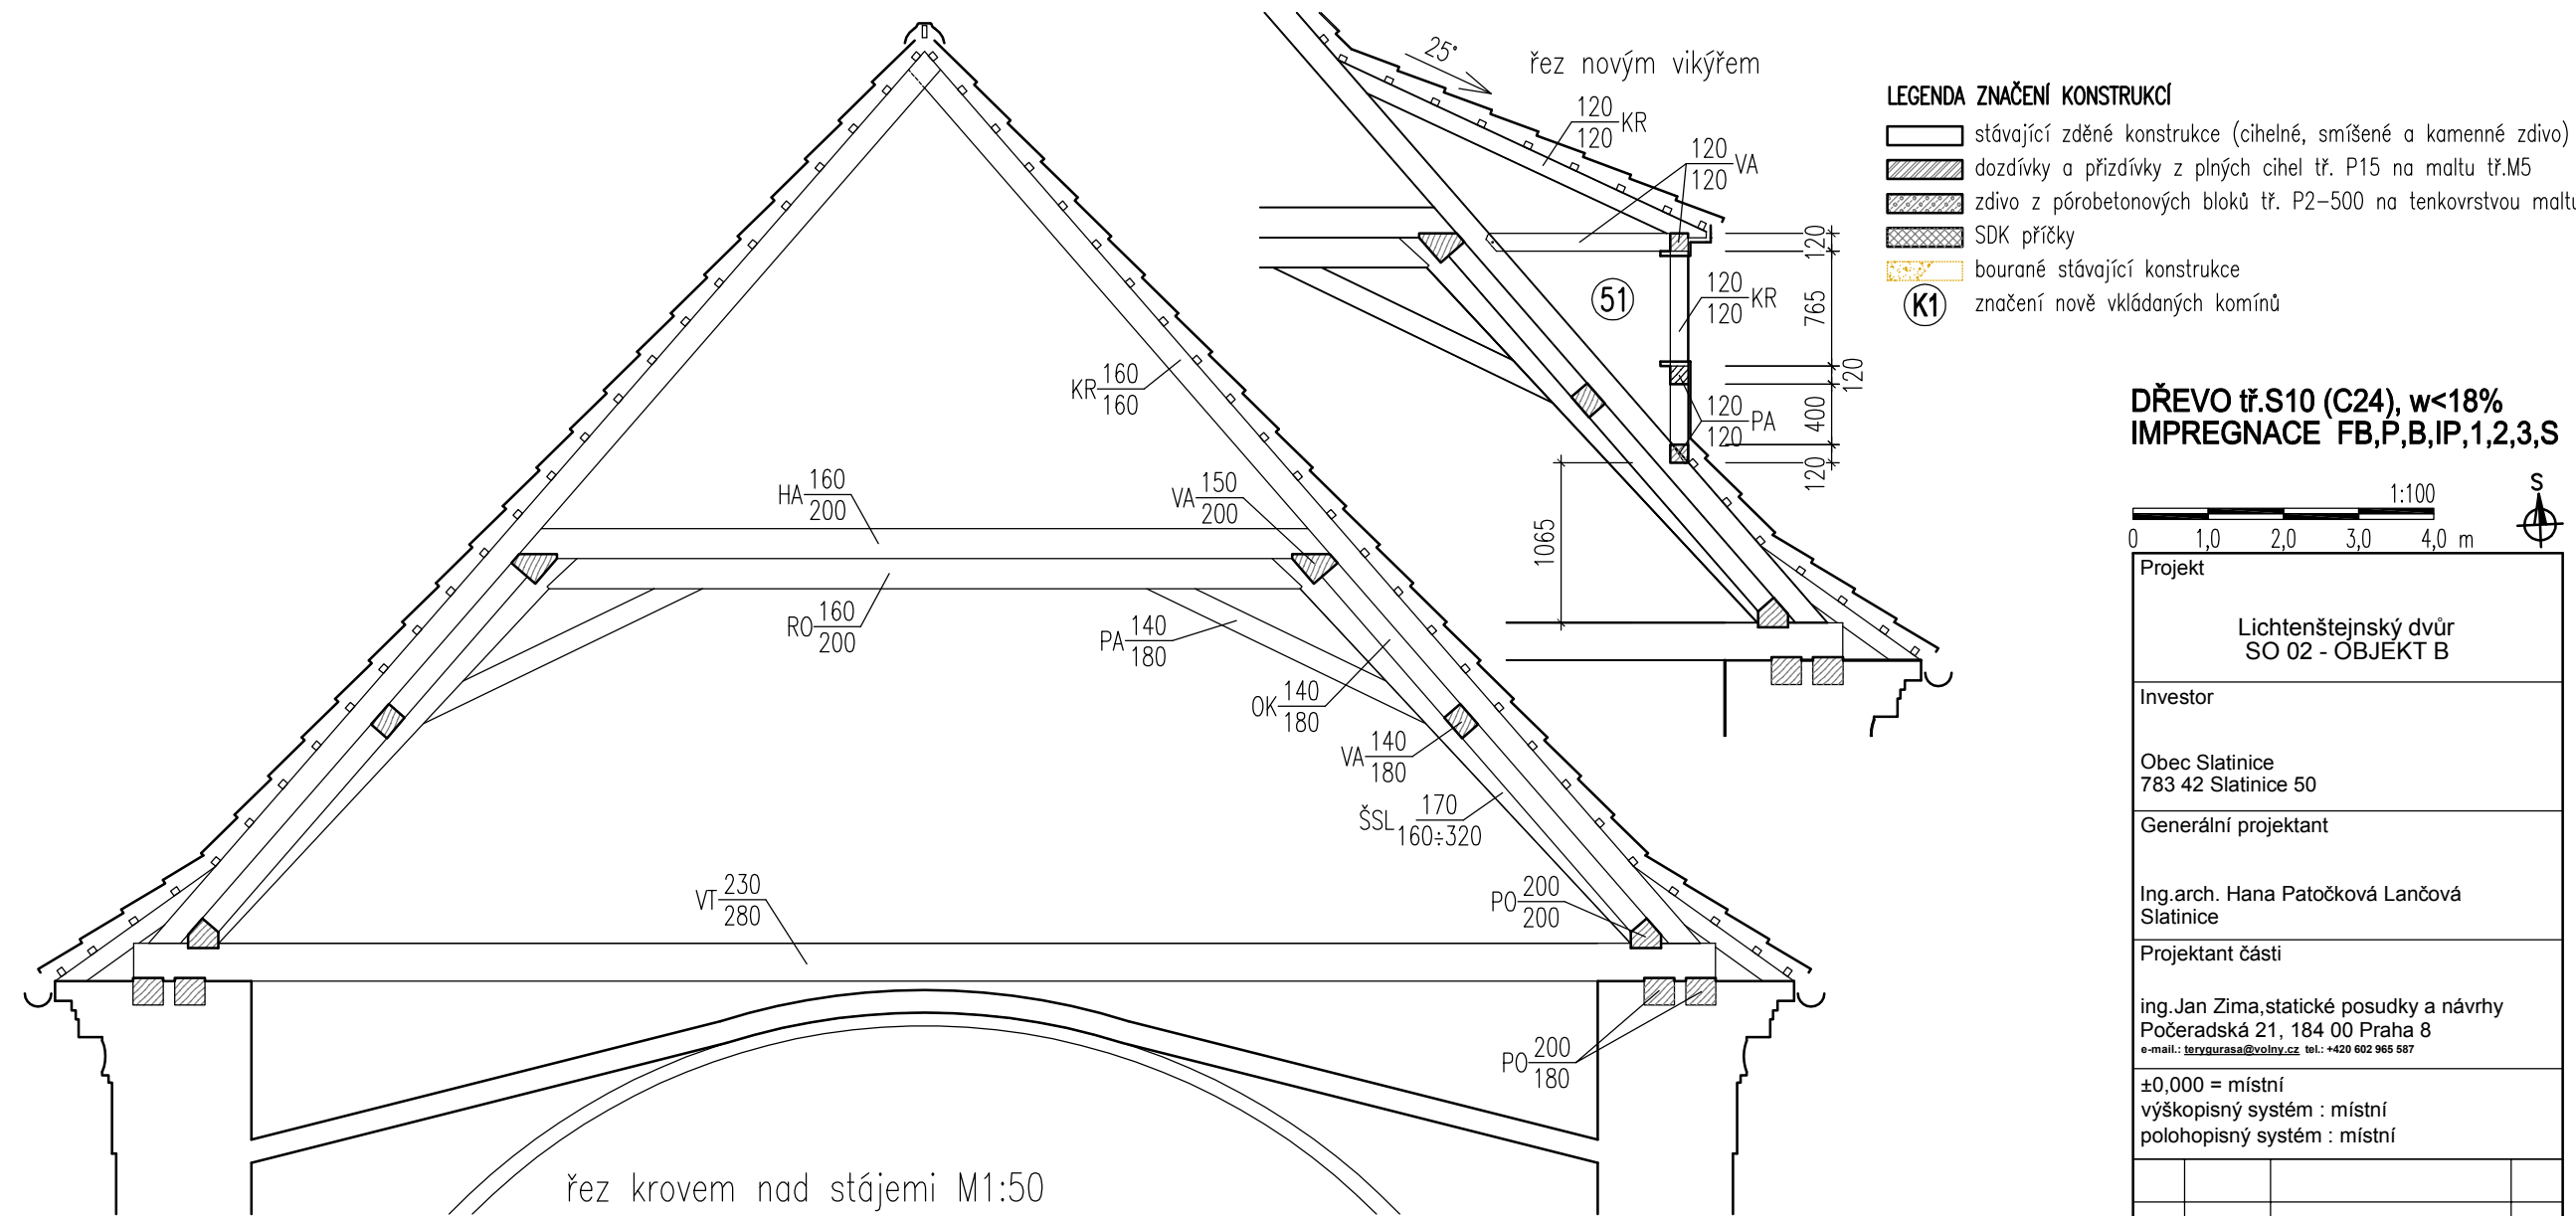

DŘEVO tř.S10 (C24), w<18%
IMPREGNACE FB,P,B,IP,1,2,3,S



Lichtenštejský dvůr
SO 02 - OBJEKT B

Investor

Obec Slatinice
783 42 Slatinice 50

Generální projektant

Ing.arch. Hana Patočková Lančová
Slatinice

Projektant části

ing. Jan Zima, statické posudky a návrhy
Počeradská 21, 184 00 Praha 8
e-mail: brnygurasa@volny.cz tel.: +420 602 965 587

±0,000 = místní
výškopisný systém : místní

polonopisny systém : miestni			

Ä row	datum	rowize	Ädet

Urev.	Datum	revize	Časť
Výkres			

stavební úpravy podkrovní

Část	Stupeň dokumentace

D.1.2.	DSP
Hlavní architekt	

Hlavní inženýr projektu

Ing. Dvořák

Zodpovědný projektant části

Ing. Jan Zima
Vypracoval

Ing. Jan Zima	
Objekt	Měřítka

SÚ 02	1:100/50
Datum	Formát

09/2020	5 A4
Č. výkresu	Č. paré

D12b -2

--	--
